

VENKOVNÍ PARAPETY

Montáž

Zásady před montáží:

- Teplota + 7-10°C
- Při montáži nesmí dojít k prudké změně teploty
- Čistý penetrovaný povrch
- Sklon 5-7 ° od okenního rámu
- Pro řezání použijte řezný kotouč na hliník (řez vedeme od přední hrany) a na ošetření hran pozink sprej / nátěr

Montáž

- Montážní prostor musí být 20-25 mm pod vrchní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet (optimálně by výška neměla přesahovat 3 cm)
- V případě nerovnosti použijte k vyrovnání podkladu tepelněizolační omítku, parapet by měl rovnoměrně opírat o podklad po celé délce
- Ze stran odstraňte ochrannou fólii as použitím silikonového tmelu (ochrana proti zatékání) zafixujte boční krycí desky k parapetu
- Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám do okenní drážky (u PVC krytka parapet zaklikněte)
- Vycentrujte parapet tak, aby Vám vznikla rovnoměrná dilatační spára (cca 2mm)
- Do zadního Lumut parapetu zašroubujeme přibalené šrouby (zatím nedotahujeme)
- Parapet zlehka nadzvedneme a na upravený a očištěný podklad naneste nízkoexpanzní montážní pěnu, do které uložíme parapet a následně dotáhneme šrouby.
- Parapet vyrovnejte pomocí vodováhy do spádu cca. 5-7 ° od okenního rámu a na 30 minut zafixujeme (doporučujeme použít vsazenou lať, na kterou naskládáte dostatečné závaží proti nežádoucímu nadzvednutí, např. Plné cihly)
- Po vytvrdnutí montážní pěny vyplňte mezery mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem (doporučujeme transparentní nebo v barvě podkladu), jakož i mezi zdívem a parapetem, akrylátovým tmelem vhodného odstínu
- Po dokončení montážních prací odstraňte ochrannou fólii (může dojít k jejímu tzv. "Zapečení" - následně se velmi obtížně odstraňuje)
- Parapety neošetřujte abrazivními pastami!

Upozornění: jakékoliv postřikání vápnem nebo fasádní barvou zanechává na povrchu parapetu i krytek neodstranitelné skvrny!

